

インターフェース基板 ファームウェアバージョン更新履歴

- ・機種によりファームウェアバージョンの更新情報が異なりますので、ご使用機器の型番をご確認のうえ、下記対応表から適切な更新履歴をご参照ください。
- ・設定ツール(TR3IFBTool.exe)を使用して、インターフェース基板のファームウェアバージョンを確認することができます。

【更新履歴 対応表】

更新情報	シリーズ	分類	製品型番
【更新履歴A】を参照	UTR-S201シリーズ	ハンディタイプ	UTR-SHR201
【更新履歴B】を参照	UTR-S201シリーズ	据え置きタイプ	UTR-SUN02-4CH、UTR-SUN02-8CH、 UTR-SUN02V-8CH
【更新履歴C】を参照	UTRX-S101シリーズ	据え置きタイプ	UTRX-LUN01AS-8CH

【更新履歴A】※UTR-SHR201用インターフェース基板

バージョン	更新時期	更新内容
1006IFB01	2021/10/18	新規リリース
1007IFB01	2022/3/9	・コマンド受信とトリガボタン押下が重なったとき稀に通信できなくなる不具合を修正 ・自動電源OFF時間を60秒未満に設定できない様に仕様を変更 ・SUMエラー時、レスポンスが返らない不具合を修正
1008IFB01	2022/6/13	・BLEインターフェース機能追加 (iOS端末と接続する場合のみ使用可能)
1009IFB01	2022/12/1	・Bluetooth接続時の動作修正
1020IFB01	2025/1/30	・上位からのコマンドに対して応答が返らない事がある問題を修正 ・R/Wフラッシュ化対策として電源ON/OFF処理の見直し ・Wi-Fi再接続処理を修正
1030IFB01	2025/4/22	・一部のBluetoothデバイスとの接続不具合を修正 (ライブラリの更新)

【更新履歴B】※UTR-S201シリーズ定置式リーダライタ用インターフェース基板

バージョン	更新時期	更新内容
1002IFB00	2021/11/30	新規リリース
1020IFB00	2022/9/21	・RS232Cモード追加 (対応機種のみ使用可) ・Wi-Fiアクセスポイントへの接続タイムアウト時間変更 (接続の安定性向上) ・上位切断中のR/W側蓄積データを再送しないよう修正 ・Wi-FiおよびLAN接続のクライアント接続における、接続要求パケットの送信間隔を変更 Wi-Fi：約20ms→100ms LAN：数ms→500ms
1021IFB00	2022/12/1	・Bluetooth接続時の動作修正
1022IFB00	2023/1/19	・リーダライタファームウェアバージョンアップ機能の仕様変更
1030IFB00	2024/5/1	・Wi-Fi再接続処理を修正
1040IFB00	2024/11/29	・Wi-Fi接続における通信不良(ライブラリ不具合)を修正 LAN接続、Bluetooth接続も同様の修正を適用
1050IFB00	2026/2/2	・自動読み取りモードでタグを読ませながら起動した場合に稀に正常に起動できない不具合を修正 ・自動読み取りモードで稀にレスポンスを返さない不具合を修正

【更新履歴C】※UTRXシリーズ定置式リーダライタ用インターフェース基板

バージョン	更新時期	更新内容
2010IFB00	2026/1/27	新規リリース
2020IFB00	2026/6/22	・LAN接続が切断された際に接続状態が正しく解除されず、再接続できなくなる不具合を修正